



Montering af pumperelæ Uponor C-56



Udgangspunktet er installations- og betjeningsmanualen til Uponor Control System, som kan hentes på vores hjemmeside: Uponor.dk

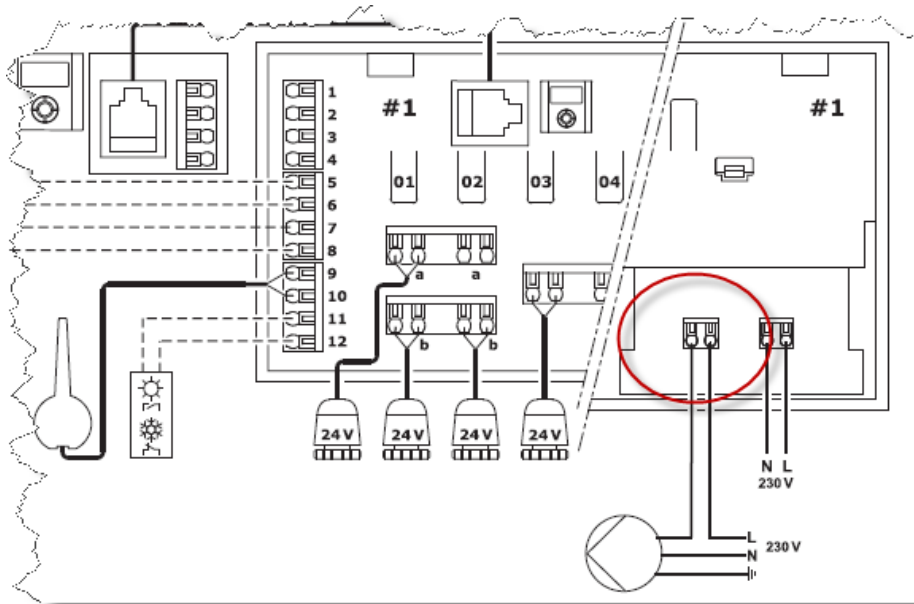


1. Sørg for at afbryde spændingen til C-56 inden videre arbejde.
2. Klargør en passende længde kabel ved at afisolere stykker af yderbeskyttelse på midten og i enderne som vist på billedet:

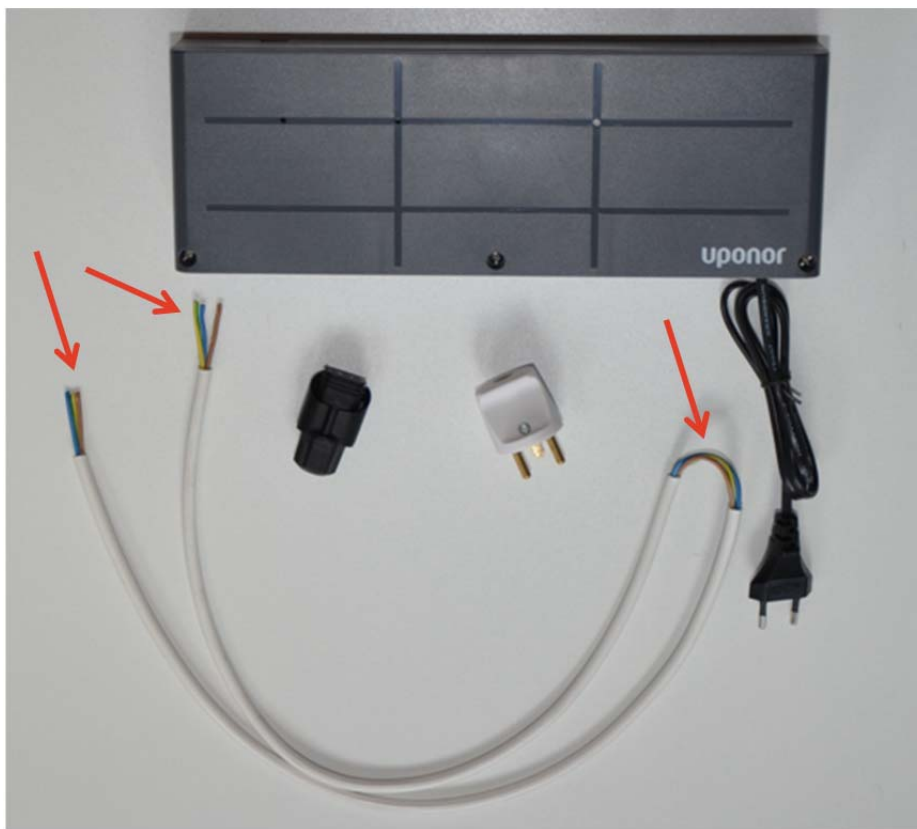


Enderne samt midten af kablet er blevet afisoleret og er klargjort til næste trin

3. Klip faseledningen (brun) på det afisolerede midterstykke over.
(se detailbillede)
4. Træk kabelenderne ud gennem hullerne på C-56 kabinnet.
5. Montér de klippede kabelender i klemmerne umiddelbart til venstre for netledningens tilslutning.
6. Montér og spænd kabelaflastningsbøjlen.

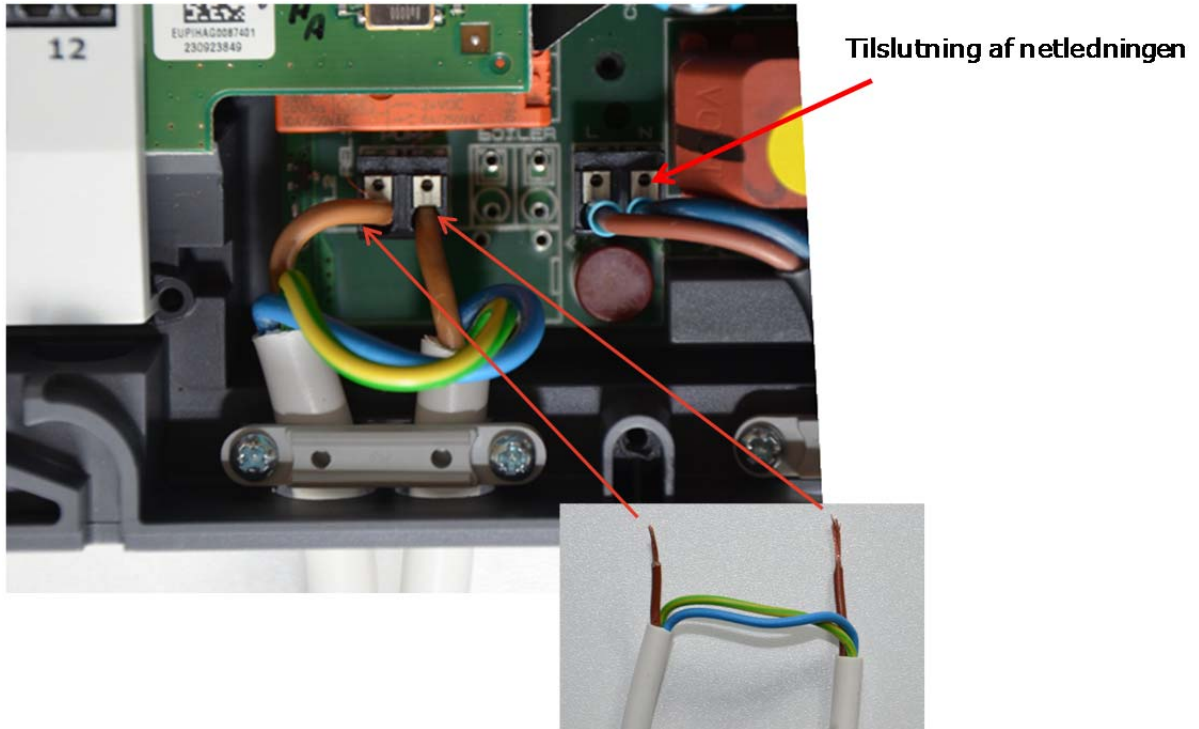

Faseledningen (brun) på det afisolerede midterstykke er klippet over

7. Montér ledninger i 230V stikprop. Kontrollér at fasen (L) sidder til venstre i afbryder på væggen og i stikproppen – husk jordforbindelse!
8. Montér ledninger til pumpestikket – følg anvisninger på stik- eller i monteringsvejledning. (L = fase, N= nul, \perp = Jord)
9. Montér pumpestikket på pumpen.
10. Sæt 230V stikproppen ind i afbryderen på væggen.

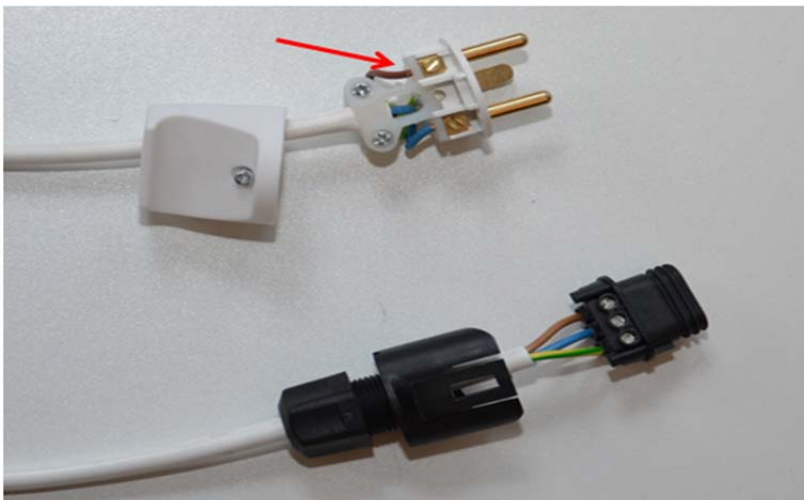

Kontrollér at fasen (brun, L) sidder til venstre både i vægudtaget og i stikproppen